

INVENTARIZACE VYBRANÝCH PRVKŮ STAVBY A VYBAVENÍ

/příloha Průvodní a technické zprávy dokumentace pro provedení stavby/

VODOLÉČBA SO-01
SIRNÉ LÁZNĚ SO-02
TECHNICKÝ OBJEKT SO-03 aj.



ilustrační foto

Jednotlivé části vybavení se nyní nacházejí v objektech vodoléčebného ústavu SO-01, SO-02, SO-03. Mobiliář ani části technologického vybavení není evidovanou nemovitou ani movitou kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb. Přesto s převážnou většinou je s nimi takto zacházeno. Mnoho částí stávajícího mobiliáře se stane součástí expozice "Lázeňství". Nevyužitý mobiliář bude šetrně demontován a uložen v skladu investora - Lázní Luhačovice a.s.

Demontované drobné kusy budou podle druhu uloženy v ochranném obalu (obalový papír - ochrana proti mechanickému poškození, papírové krabice, dřevěné bedny) a krabice i prvek budou označeny visačkou s popisem s identifikací původního místa, počtu kusů, popisem, datem demontáže (**provede stavba, převezme investor a autorský dozor**).

např:

SPRCHY - VODOLÉČBA - SUTERÉN, 5 KS, DATUM DEMONTÁŽE - 12/2019
NÁSTROPNÍ SVÍTIDLO - VODOLÉČBA 1 KS, 1.NP, SKLO, MOSAZ, 12/2019 - KŘEHKÉ !
ATD.

Demontované části větších rozměrů budou podle druhu uloženy na bezpečném místě v místě stavby, případně budou převezeny na bezpečné místo do skladu investora. V místě stavby bude prvek uložen na suché, bezpečné místo příp. bude opatřen ochranným prodyšným obalem. Zařízení bude označeno popisem s identifikací původního místa, jednoduchým popisem, datem demontáže (**provede stavba, převezme investor a autorský dozor**).

Výplně a podlahy - tj. části spojené se stavbou jsou součástí výpisu truhlářských prvků, zámečnických prvků a výpisu skladeb v tomto projektu. Hrázďené konstrukce jsou součástí statického řešení.

Označení: Okno rastrové
Umístění: půdní prostor SO-01
Počet prvků: 1
Původnost: původní
Stav: zachovalé, drobné poškození, dožilý nátěr
Dochované části: dřevěný členěný rám okna s prosklením
Rozměry: 0,920 x 1,30 m
Návrh realizace: Zachovat, uložit do skladu investora. Vzor pro ostatní rastrová okna. Slouží jako vzor profilace. Okno bude osazeno na své původní místo do hrázděné konstrukce.

Fotografie současného stavu:

Popis: **původní dřevěné okno členěné na 9 okenních tabulek s původním sklem**Materiál: **dřevo (smrk), sklo**

Povrchová úprava, barevnost:

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky:

Čalounění:

Ostatní vybavení:

Poznámka:



Označení:

Mlýn na rašelinu, mísící zařízení

Umístění: Sírné a slatinné lázně, severní přístavek a sklep

Počet prvků: 1

Původnost: původní (cca 1942)

Stav: dochován, mírně poškozený, nefunkční, chybí motor

Dochované části: kolový mlýn, mísící komora, převodovka s hřídelí, odpadní jímka s převodovkou

Rozměry: v. 5,60m, vnější \varnothing 2,30m

Návrh realizace:

Šetrná demontáž strojních částí a uložení a přesun na jiné bezpečné místo v objektu. Zařízení bude chráněno proti poškození během stavby. Exponát bude instalován v budoucí expozici technického lapidária ve Slatinných lázních (repase a umístění pro expozici není součástí tohoto projektu). Zděné a betonové části se odstraní v rámci bouracích prací.

Fotografie současného stavu:



Popis: kolový mlýn z oceli a litiny, zděná/betonová podzemní mísící komora s dřevěnými lopatkami, ve výklenku technické místnosti převodovka pohonu.

Materiál a barevnost: ocel a litina bez dochované povrchové úpravy, dřevo dub přírodní, zdivo s hlazenou cementovou omítkou a beton

Ostatní vybavení: kolo transmise a převodovka jímky ve sklepě, armatury, potrubí



INVENTARIZAČNÍ KARTA

INV 3

Označení:

Garnýže, části prvku

Umístění: Vodoláčba

Počet prvků: 7

Původnost: původní

Stav: dobrý, drobné poškození, přetřeno

Dochované části: dochováno

Rozměry: 1,70 x 0,45 m, tl. 30 mm

Návrh realizace:

Prvek v režimu restaurování. Šetrné svěšení restaurátorem a protokolární předání do dílny.

Ochranný obal pro uložení. Prvek s původní barevností bude navrácen na původní místo.

Fotografie současného stavu:



Popis: garnýž dřevěná dekorativní s dřevěnou tyčí a ukončujícími prvky - koulemi

Materiál: jehličnaté dřevo

Povrchová úprava, barevnost: lazura, krycí (nepůvodní)

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky:

Poznámka: části garnýží jsou uloženy na stole odpočívárny, uložit, chránit



INVENTARIZAČNÍ KARTA

INV 4

Označení:

Polička

Umístění: Vodoléčba

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: dobrý, drobné poškození

Dochované části: neúplná (chybí háčky?)

Rozměry: 40 x 25/25 cm

Návrh realizace:

Uložení do skladu investora. Prvek s původní barevností určen pro následnou expozici.

Fotografie současného stavu:



Popis: drobná dřevěná polička s původní barevností s profilovanou bočnicí

Materiál: jehličnaté dřevo

Povrchová úprava, barevnost: lazura

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky:

Poznámka:



Označení:

Spínače zvonku / nouzové signalizaceUmístění: Sírné a slatinné lázně, původně šatní kabinky
Říčních lázní

Počet prvků: 40

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části:

Rozměry: 38x55cm tl. 2cm

Návrh realizace:

Šetrná demontáž všech kusů a uložení i všech již demontovaných kusů na bezpečné místo ve skladu investora (4 ks budou následně využity pro expozici)

Fotografie současného stavu:



Popis: soubor tlačítkových a tahových spínačů pro volání obsluhy pacienty ve vanách

Materiál: dřevo jehličnaté, listnaté, mosazný plech niklovaný

Povrchová úprava, barevnost:

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky:

Čalounění:

Ostatní vybavení:

Poznámka:



INVENTARIZAČNÍ KARTA

INV 7

Označení:

Sprchové růžice, madlo pod sprchou

Umístění: Vodoléčba - suterén

Počet prvků: 4 + madla 4 ks

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části:

Rozměry: vyložení 80cm, \varnothing 21cm

Návrh realizace:

Šetrná demontáž všech kusů a uložení v ochranném obalu během stavby ve vlastním skladu investora. Následné umístění do expozice.

Fotografie současného stavu:



Popis: původní koncové prvky sprchy v interiéru, kovové madlo na zdivu a boční část madla

Materiál: ocel

Povrchová úprava, barevnost:

Ostatní vybavení:



INVENTARIZAČNÍ KARTA

INV 8

Označení:

Škotské stříky, madla u zdi - sestava

Umístění: Vodoléčba

Počet prvků: 4

Původnost: nepůvodní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části:

Rozměry: š. 80, dl.45, v. 90 cm

Návrh realizace:

Šetrná demontáž, uložení 2 ks zařízení i sestav madel na bezpečné místo ve skladu investora.
Výběr určí autorský dozor (2 ks budou následně využity pro expozici).

Fotografie současného stavu:



Popis: technické zařízení léčebného provozu jako součást vodoléčby, součást prvku ocelová madla u zdi

Materiál: ocel

Povrchová úprava, barevnost:

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky:

Čalounění:

Ostatní vybavení:

Poznámka:



INVENTARIZAČNÍ KARTA

INV 9

Označení:

Parní kabina

Umístění: Vodoléčba

Počet prvků: 5

Původnost: nepůvodní (prvek po úpravě)

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části:

Rozměry: š. 80, v. 132, hl. 100cm

Návrh realizace:

Demontovat, převést a uložit do skladu investora. 2 ks budou využity v rámci expozice.

Fotografie současného stavu:



Popis:

Materiál: ocelový plech, trubky, dřevo jehličnaté

Povrchová úprava, barevnost:

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky:

Čalounění:

Ostatní vybavení:

Poznámka:



Označení:

Dřevěné vany

Umístění: Vodoléčba

Počet prvků: 4

Původnost: ne původní

Stav: dochován, mírně poškozený rozesycháním a hnilobou

Dochované části:

Rozměry: š. 76, dl.150, hl. 60-75 cm + 10cm podložky

Návrh realizace:

Šetrná demontáž dřevěných van, uložení mimo stavbu do skladu investora. Následné umístění v expozici vodoléčby. Sloupky s keramickým obkladem v položkách bouracích pracích.

Fotografie současného stavu:



Popis:

Materiál: dřevo dub, obruče zinkovaná ocel

Povrchová úprava:

Ostatní vybavení:

Poznámka:



Označení:

Lavice

Umístění: Šírné a slatinné lázně

Počet prvků: 2

Původnost: původní

Stav: poškozený (uhnilé nožky, rozklíženo, povrch zvětralý)

Dochované části: kompletní 2 lavice

Rozměry: 115x44 cm v.42 cm

Návrh realizace:

Uložení po dobu obnovy mimo stavbu do skladu investora. Následné umístění do expozice.

Fotografie současného stavu:



Popis: lavice s dvěma nohama z vyřezávaných prken, sedák z prkna s profilovanými hranami, trnož skrz nohy se závlačemi

Materiál: dřevo borové

Povrchová úprava, barevnost: původní zelená lazura, zbytky pozdější krycí barvy



Označení:

Lavička

Umístění: Sírné a slatinné lázně, původně šatní kabinky Říčních lázní

Počet prvků: 7 ks Slatinné L., 15 ks Vodoléčba

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části:

Rozměry: 60x36cm v. 47cm

Návrh realizace:

Uložení po dobu obnovy mimo stavbu do skladu investora. Následné umístění do expozice a objektů.

Fotografie současného stavu:



Popis:

Materiál: dřevo smrkové tl. 25 a 30mm

Povrchová úprava, barevnost: zelený krycí nátěr (7ks), bílý krycí nátěr (15ks), u některých je pod nátěrem evidentní zelená lazura

Poznámka:



INVENTARIZAČNÍ KARTA

INV 13

Označení:

Lavička s trnoží

Umístění: Technický objekt

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části:

Rozměry: 60x36cm v. 47cm

Návrh realizace:

Uložení po dobu obnovy mimo stavbu do skladu investora. Následné umístění do expozice.

Fotografie současného stavu:



Popis:

Materiál: dřevo smrkové tl. 25 a 30mm

Povrchová úprava, barevnost: bílý nátěr - krycí

Poznámka:



Označení:

Převlékácké kabiny A

Umístění: Vodoléčebný ústav

Počet prvků: 1 soubor

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části: dělicí přepážky 6ks

Rozměry kabiny: š.130 , v. 210, hl. 150, tl. 5cm

Celkový půd. rozměr 6,50 x 1,50 m

Návrh realizace:

Šetrná demontáž (rozebrání, transport) bez poškození spojů. Před rozebráním bude provedeno detailní zaměření, fotodokumentace, popis, odborná demontáž truhlářem. **Uskladnění ve skladech investora.** Kabiny určeny pro následnou expozici.

Fotografie současného stavu:



Popis: Původní (zřejmě Jurkovičovy) dřevěné převlékácké kabiny po drobných pozdějších úpravách (osazeno nové nadpraží a dveře - viz dobová fotografie). Pod krycím novodobým nátěrem zachována původní barevnost.

Materiál: dřevo jehličnaté

Povrchová úprava, barevnost:


Kování:


Zasklení, skleněné doplňky:

Čalounění: doplnit závěs

Ostatní vybavení: polička se zásuvkou, věšák, zrcadlo

Poznámka:

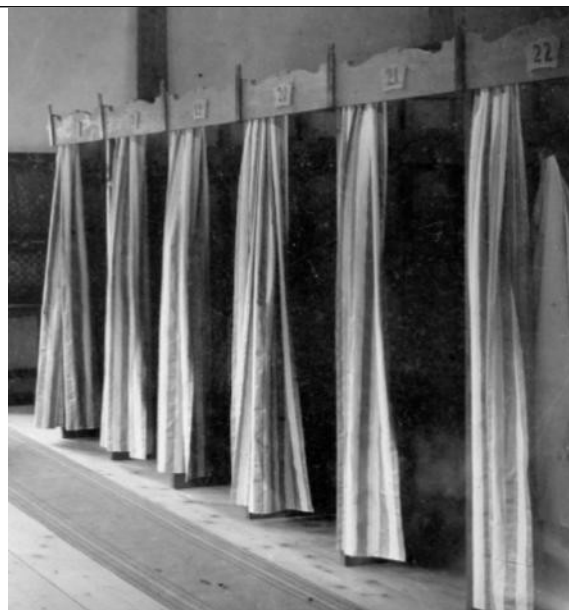

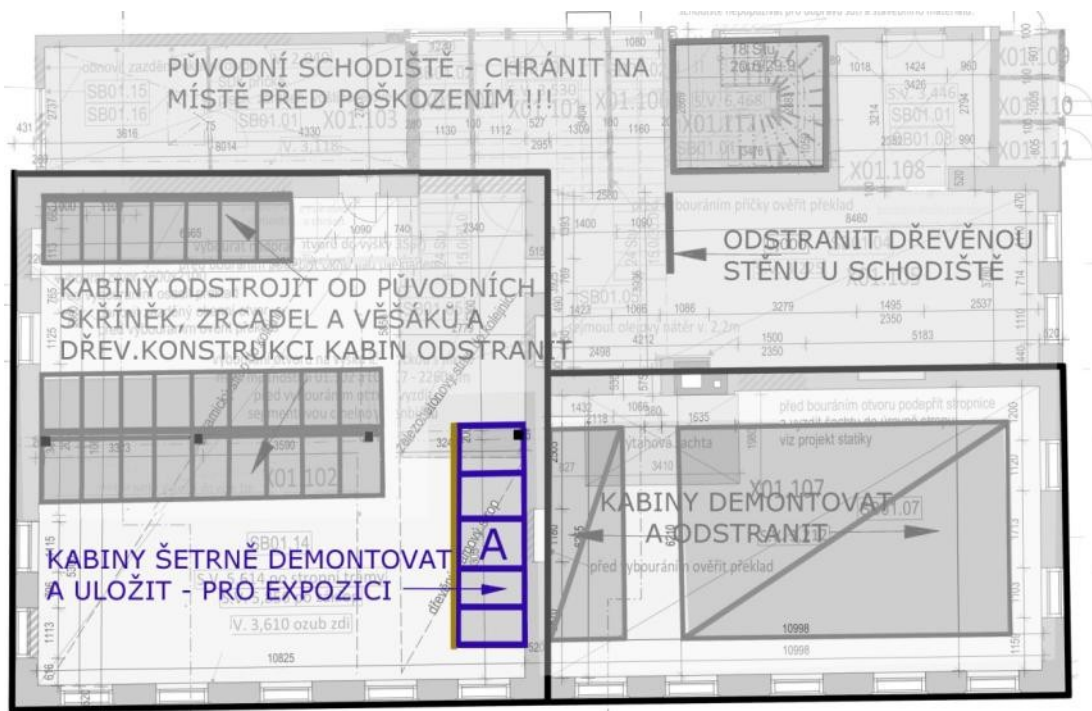

Půdorys přízemí SO-01 - bourací práce - umístění 5 ks původních převlékacích kabin cca z roku 1910 v prostoru odpočívárny - označeny modře.

Označení:

Převlékácké kabiny B

Umístění: Vodoléčebný ústav

Počet prvků: 1 soubor (2x9ks + 7ks)

Původnost: cca z roku 1930-1950

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části: komplet

Rozměry: hl. 130 , v. 210, š 89cm

Celková půdorysná plocha 30 m², výška 2,10m.

Návrh realizace:

Šetrně demontovat vnitřní vybavení kabin

(poličky, zrcadla, věšáky, madla, úchyty a čísla kabin včetně původních vrutů) a uložit do skladu investora. **Dřevěné kabiny demontovat a odstranit.**

Fotografie současného stavu:



Popis: dřevěné kabiny na ploše odpočívárny, dřevěné s laťkovým stropem vybavené převážně původním drobným mobiliářem

Materiál: dřevo jehličnaté

Povrchová úprava, barevnost: bílý krycí nátěr


Kování:

Zasklení, skleněné doplňky: čísla kabin černý opaxit, písmo vyhloubené, bronzírované

Ostatní vybavení:

Poznámka: Z převlékáckých kabin demontovat poličky, zrcadla, věšáky, čísla, vše uložit.



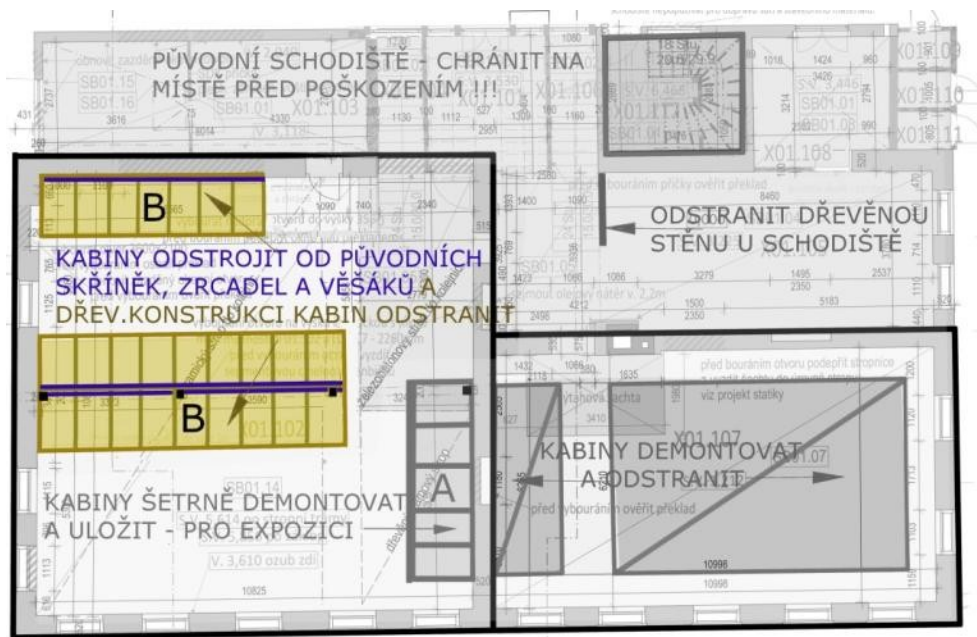

Umístění 25 ks převlékacích kabin cca z roku 1950 v prostoru odpočívárny - označeny žlutě, modrá barva upozorňuje na původní mobiliář uvnitř kabin (poličky, zrcadla, háčky aj.), které budou šetrně demontovány a uloženy.

Označení:

Převlékácké kabiny C

Umístění: Vodoláčba

Počet prvků: **soubor 18 + 5 ks**

Původnost: nepůvodní (novodobé)

Stav: opotřebované

Dochované části:

Rozměry: 8 m x 3 m, 6 x 1,5m, výška 2,10 m

Návrh realizace:

Demontovat a odstranit.

Fotografie současného stavu:



Popis: novodobá konstrukce převlékáckých kabin, umakart, dřevo, koberec

Materiál: umakart, dřevo

Povrchová úprava, barevnost:

Kování:


Zasklení, skleněné doplňky:

Čalounění:

Ostatní vybavení:

Poznámka:



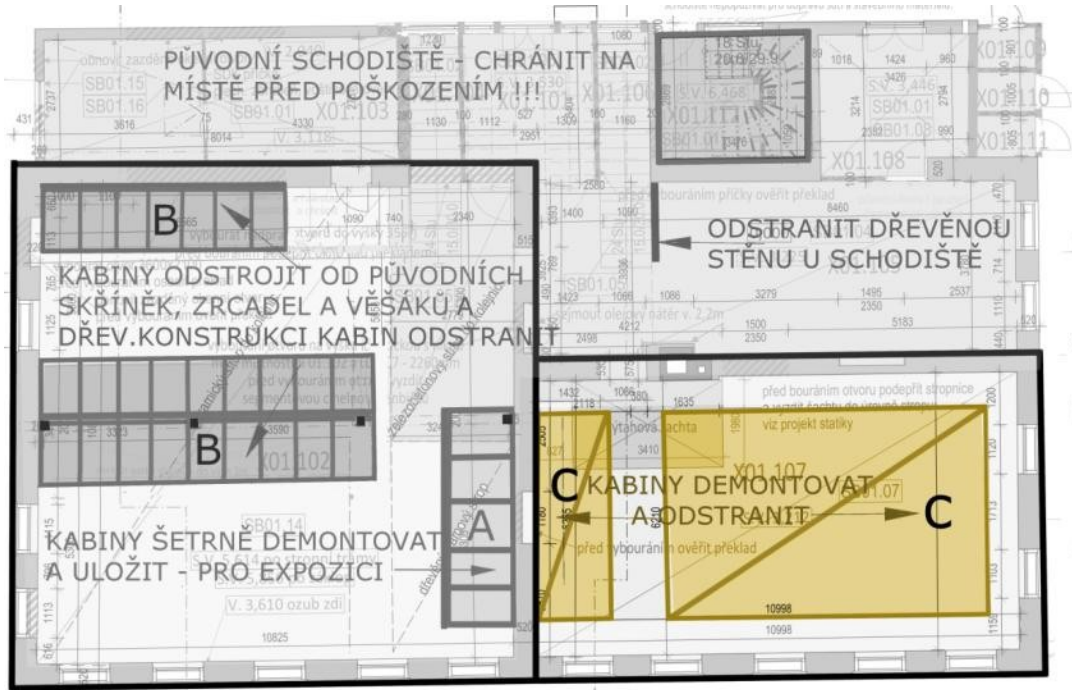

Umístění 23 ks převlékacích kabin cca z roku 1970 v prostoru šaten - označeny žlutě

Označení:

Polička se zásuvkou malá

Umístění: Sírné a slatinné lázně, původně šatní kabinky Říčních lázní

Počet prvků: **14**

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části:

Rozměry: 60x25cm hl. 18cm

Návrh realizace:

Uložení do skladu investora. Poličky určeny pro následnou expozici (část).

Fotografie současného stavu:



Popis: polička se zásuvkou, tvarovaná zadní deska, tvarované bočnice

Materiál: dřevo jehličnaté

Povrchová úprava, barevnost: zelený krycí nátěr

Kování: zámek dozický, klíče chybí

Zasklení, skleněné doplňky:

Čalounění:

Ostatní vybavení:

Poznámka: stopy po bednění šaten, kotvení hřebíky



Označení:

Polička se zásuvkou velká

Umístění: Sírné a slatinné lázně, původně šatní kabinky Říčních lázní

Počet prvků: 8

Původnost: původní

Stav: dochován, poškozený

Dochované části: 4 kusy kompletní

Rozměry: 50x50cm hl. 25cm

Návrh realizace:

Uložení do skladu investora. Poličky určeny pro následnou expozici (část).

Fotografie současného stavu:

Popis: **polička se zásuvkou, tvarovaná zadní deska, tvarované konzoly**Materiál: **dřevo jehličnaté**

Povrchová úprava, barevnost: zelený krycí nátěr

Kování: zámek dozický, klíče chybí

Poznámka: kotvení hřebíky



Označení:

Zrcadlo

Umístění: Sírné a slatinné lázně, původně šatní kabinky Říčních lázní

Počet prvků: 40

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části: rámečky, zrcadla

Rozměry: 38x55cm tl. 2cm

Návrh realizace:

Uložení do skladu investora. Zrcadla určeny pro následnou expozici (část).

Fotografie současného stavu:

Popis: **dřevěný rám a vsazená zadní deska**

Materiál: dřevo jehličnaté

Povrchová úprava, barevnost: zelený krycí nátěr

Kování: očko na pověšení

Zasklení, skleněné doplňky: zrcadlo zašlé

Čalounění:

Ostatní vybavení:

Poznámka:



Označení:

Zrcadlo, rámeček

Umístění: Sírné a slatinné lázně, původně šatní kabinky Říčních lázní

Počet prvků: 20

Původnost: původní (pozdější varianta)

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části: rámečky

Rozměry: 38x55cm tl. 2cm

Návrh realizace:

Uložení do skladu investora. Prvky určeny pro následnou expozici (část).

Fotografie současného stavu:



Popis: dřevěný rám

Materiál: dřevo jehličnaté

Povrchová úprava, barevnost: bílý krycí nátěr

Kování: očko na pověšení

Zasklení, skleněné doplňky: chybí

Čalounění:

Ostatní vybavení:

Poznámka: patrně z novějších převlékacích kabin



Označení:

Lehátko

Umístění: Sírné a slatinné lázně

Počet prvků: 34 Slatinné, 11 Vodol.

Původnost: původní (cca 1945)

Stav: dochován, lehce poškozený

Dochované části:

Rozměry: 190x60cm, v. 45cm podnož,
čaloun 56-72cm

Návrh realizace:

Uložení do skladu investora. 3 ks určeny
pro následnou expozici (část).

Fotografie současného stavu:



Popis: lehátko s podnoží z masivních dřevěných hranolů, rošt z prken, čalounění koženkou

Materiál: dřevo jehličnaté

Povrchová úprava, barevnost: bílý krycí nátěr

Čalounění: bílá hladká omyvatelná koženka

Poznámka:



Označení:

Křeslo na procedury

Umístění: Sírné a slatinné lázně (půda)

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený, rez

Dochované části: kompletní

Rozměry: š. 90, v. 96, hl. 90cm

Návrh realizace:

Uložení do skladu investora. Určeno pro následnou expozici (část).

Fotografie současného stavu:



Popis: dřevěné sedátko s kovovou konstrukcí

Materiál: ocelové trubky a litinové díly, dřevo listnaté

Povrchová úprava, barevnost: bílý krycí nátěr

Poznámka:



Označení:

Polička se zásuvkou a zrcadlem

Umístění: Sírné a slatinné lázně

Počet prvků: 12

Původnost: původní, cca 1930-1950

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části:

Rozměry: š. 43, v. 99, hl. 27cm

Návrh realizace:

Uložení všech kusů do skladu investora.

Určeny pro následnou expozici (část), cca 4 ks

Fotografie současného stavu:



Popis: zrcadlo umístěné na dřevěné desce bez rámu, dřevěný šuplík, dekorativní bočnice

Materiál: dřevo jehličnaté

Povrchová úprava, barevnost: bílý krycí nátěr

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky: zrcadlo s broušenou hranou, připevněné kovovými čepičkami

Čalounění:

Ostatní vybavení:

Poznámka:

Označení:

Věšák nástěnný

Umístění: Sírné a slatinné lázně, Vodoléčba

Počet prvků: 19

Původnost: původní a obdobný typ z 30. let

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části: chybí polovina kuliček

Rozměry: š. 42cm

Návrh realizace:

Demontovat a uložit všechny do skladu investora. Prvky určeny pro následnou expozici (část), 4 ks. ostatní pro další využití.

Fotografie současného stavu:



Popis: dřevěná deska s třemi háčky z ohýbaného drátu a mladší varianta z bílé mosazi

Materiál: dřevo listnaté

Povrchová úprava, barevnost: bílý krycí nátěr

Kování: tři háčky z ohnutého drátu na plechovém držáku

Ostatní vybavení: na konci háku soustružená kulička

Poznámka:



Háčky z cca 30. let z bílé mosazi, dtto uložit a chránit

Označení:

Stůl

Umístění: Sírné a slatinné lázně (půda)

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části: kompletní

Rozměry: š. 150, v.80 , hl. 65cm

Návrh realizace:

Uložení do skladu investora. Prvek určen pro následnou expozici.

Fotografie současného stavu:



Popis: dřevěný stůl s horní deskou složenou ze tří širokých prken,

Materiál: dřevo jehličnaté

Povrchová úprava, barevnost: bílý krycí nátěr

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky:

Čalounění:

Ostatní vybavení:

Poznámka:



INVENTARIZAČNÍ KARTA

INV 26

Označení:

Stolička

Umístění: Vodoléčba

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části:

Rozměry: š. 38, v. 48, hl. 38cm

Návrh realizace:

Uložení všech do skladu investora. Prvek určen pro následnou expozici.

Fotografie současného stavu:



Popis:

Materiál: dřevo jehličnaté

Povrchová úprava, barevnost: bílý krycí nátěr

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky:

Čalounění:

Ostatní vybavení:

Poznámka:



INVENTARIZAČNÍ KARTA

INV 27

Označení:

Stoličky ocelové

Umístění: Vodoléčba

Počet prvků: 3

Původnost: původní

Stav: dochován, poškozený

Dochované části:

Rozměry: cca 60 cm v, Ø 30 cm

Návrh realizace:

Uložení všech kusů do skladu investora. Prvek určen pro následnou expozici.

Fotografie současného stavu:



Popis:

Materiál: ocel, dřevo listnaté, plast

Povrchová úprava, barevnost: bílý krycí nátěr

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky:

Čalounění:

Ostatní vybavení:

Poznámka:



Označení:

Podnožka (stolička) k vaně

Umístění: Sírné a slatinné lázně (půda)

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části:

Rozměry: š. 60, v. 22, hl. 30cm

Návrh realizace:

Uložení do skladu investora. Prvek určen pro následnou expozici.

Fotografie současného stavu:



Popis: celodřevěná konstrukce nízká

Materiál: dřevo listnaté

Povrchová úprava, barevnost: zvětralý povrch, chybí

Kování:

Zasklení, Poznámka:



INVENTARIZAČNÍ KARTA

INV 30

Označení:

Věšák stojanový ocelový s litinovými prvky

Umístění: 2ks Sírné a slatinné lázně, 1ks dílna, 1ks Vodoléčba

Počet prvků: 4

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části:

Rozměry: v. 190cm

Návrh realizace:

Uložení všech kusů do skladu investora. Prvek určen pro následnou expozici.

Fotografie současného stavu:



Popis:

Materiál: ocel trubková, tyčová, litina

Povrchová úprava, barevnost: bílý krycí nátěr

Poznámka:



INVENTARIZAČNÍ KARTA

INV 31

Označení:

Psycha (zrcadlo s bočními skříňkami)

Umístění: Šírné a slatinné lázně

Počet prvků: 2

Původnost: původní

Stav: dochován, mírně poškozený

Dochované části: kompletní

Rozměry: š122, v. 188, hl. 41cm

Návrh realizace:

Uložení všech do skladu investora. Prvek určen pro následnou expozici.

Fotografie současného stavu:



Popis: psycha s pevným vysokým středním zrcadlem a dvěma bočními skříňkami

Materiál: dřevo jehličnaté

Povrchová úprava, barevnost: bílý krycí nátěr

Kování: mosazné panty a úchytky dvířek

Zasklení, skleněné doplňky: zrcadlo s fazetou

Poznámka:



Označení:

Svítlidlo stropní

Umístění: Vodoléčebný ústav, schodiště do bytu

Počet prvků: 1

Původnost: původní

Stav: dochován, nepoškozený, znečištěný

Dochované části: kompletní

Rozměry: \varnothing 40 cm

Návrh realizace:

Demontáž a uložení do skladu investora. Prvek určen pro následnou expozici.

Fotografie současného stavu:



Popis: stropní přisazené svítidlo kruhové

Materiál: mosaz tlačená, sklo matné

Povrchová úprava, barevnost:

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky: stínidlo z leptaného skla

Poznámka:



Označení:

Stará armatura a ventily

Umístění: Vodoléčba, půdní prostor Sirných lázní

Počet prvků: 1 včetně 4 m potrubí

Původnost: původní, 40. léta

Stav: poškozený rzí, nánosy barev

Dochované části: nekompletní

Rozměry: \varnothing 40 cm

Návrh realizace:

Demontáž a uložení do skladu investora.

Prvek bude použitý v expozici jako nefunkční.

Fotografie současného stavu:



Popis: staré armatury s ventily a ocelové potrubí vnitřních rozvodů

Materiál:

Povrchová úprava, barevnost:

Kování:

Poznámka:



Označení:

Úchyty madla

Umístění: Vodoléčba

Počet prvků: 2

Původnost: původní

Stav: neúplný, drobné poškození


Dochované části: kompletní

Rozměry: \varnothing 8 cm

Návrh realizace:

Uložení včetně šroubků s popisem do skladu investora. Prvek určen pro následnou expozici.

Fotografie současného stavu:

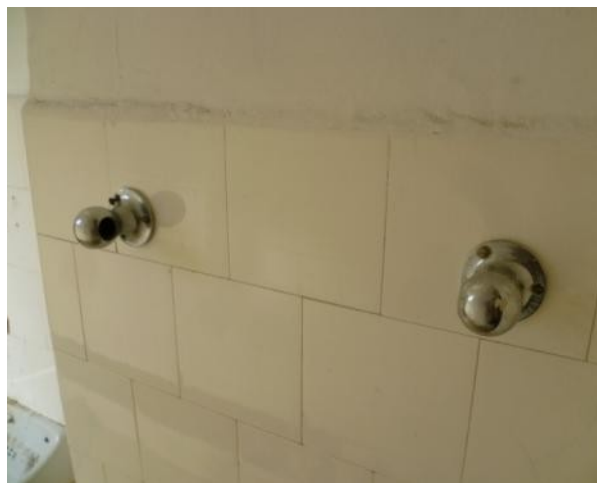

Popis: chromovaná ocel

Materiál:


Povrchová úprava, barevnost:

Kování:

Zasklení:


Poznámka: prvek neúplný, chybí patrně chromovaná tyč (?)



INVENTARIZAČNÍ KARTA		INV 35
Označení: Umyvadla malá	Fotografie současného stavu:	
Umístění: Vodoléčba, Technický objekt		
Počet prvků: 3 ks		
Původnost: původní		
Stav: neúplný, nepoškozený		
Dochované části: neúplný, bez armatury		
Rozměry: velikost cca 40/30		
Návrh realizace: Uložení do skladu investora. Prvek určen pro následnou expozici jako nefunkční.		

Popis: umývatka z porcelánu a plechu, přichycená šrouby a pomocí kovové obruče
Materiál: porcelán
Povrchová úprava, barevnost:
Kování:
Zasklení, skleněné doplňky:
Poznámka:



Označení: Torzo trubek z provozu rašelinných lázní (?)	Fotografie současného stavu:
Umístění: Sírné lázně	
Počet prvků: soubor	
Původnost: původní z 20. let 20. století	
Stav: torzo	
Dochované části: nekompletní	
Rozměry: bez	
Návrh realizace: Uložení vybraných kusů do skladu investora. Prvek v torzu určen pro následnou expozici.	

Popis: patrně se jedná o pozůstatek potrubí, které dopravovalo tekutou rašelinu do půdy Sírných lázní

Materiál: cihelný střep, hlína (rašelina)

Povrchová úprava, barevnost:

Kování:

Zasklení, skleněné doplňky:

Poznámka:

